

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**Dt. Pedido: **14/08/2026**Dt. Vistoria: **17/08/2026**Dt. Baixa: **18/08/2026**Local: **HUB (PE)**

Nº Contrato:

Proprietário: **ALLIANZ**Cidade: **RECIFE**UF: **PE****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:**

Placa: **UHL6H74** Marca: **FIAT** Modelo: **PULSE (DRIVE 1.3 MT)** Cód. Molicar: **01511523-9**
Chassi: **9BD363ANNTYT25208** Motor: **463579159533977** Cor: **Branca** Portas: **4** Ano/Modelo: **2025 / 2026**
Chassi BIN: **9BD363ANNTYT25208** Motor BIN: **463579159533977** Cor BIN: **BRANCA** Combustível BIN: **ALCOOL/GASOLINA**
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **01467192039** KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **001545-8**

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **IND. ADMINISTRATIVA.**

Não Verificado**Não Verificado****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Trava Eletrica, ABS, Kit Multimidia, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)
ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Capô; Farol Direito; Pára-Choque Traseiro; Pára-Lama Direito; Pára-Lama Esquerdo; Porta Direita Traseira; Tampa do Porta Malas; Vidro Pára-brisa

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Compartimento do Motor				
Sem Danos	Sem Danos				
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Air Bag	Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	
Não Deflagrado	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Freios ABS	Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Pneu Estepe	Roda Estepe	Trava Elétrica	Triângulo	Veículo Modificado	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não	
Vidros Elétricos Dianteiros	Vidros Elétricos Traseiros				
Sem Danos	Sem Danos				
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Com Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos Esquerda	Longarina Traseira Sem Danos	Longarina Traseira Sem Danos Esquerda	Painel Corta Fogo Sem Danos	Painel de Instrumentos Sem Danos	Estrutura do Teto Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Com Danos Esquerda	Caixa de Roda Traseira Sem Danos	Coluna Dianteira Esquerda Sem Danos	Coluna Traseira Esquerda Sem Danos	Lateral Traseira Esquerda Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo					
Painel Inferior Esquerdo	Paralama Dianteiro Esquerdo	Porta Dianteira E	Porta Traseira E	Pneu Frente E	
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Pneu Ruim	
Pneu Traseiro E	Roda Dianteira	Roda Traseira	Caixa de Ar		
Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda	Lanterna T. Direita	Gravação Para-brisa T.	Para-brisa T. (vigia)	Porta Malas	Paracheque T
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Com Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Com Danos	Caixa de Roda Traseira Direita Sem Danos	Lateral Traseira Direita Sem Danos	Painel Inferior Direito Sem Danos	Paralama Dianteiro Direito Com Danos	
Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira Sem Danos	
Com Danos	Com Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim		
Roda Traseira	Caixa de Ar				
Sem Danos	Com Danos				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Paracheque D	Teto do Veículo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Bom	
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Bom	Não Testado			

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR A QUILOMETRAGEM, VEÍCULO NÃO LIGA O CONTATO.

VEÍCULO POSSUI PLACAS VERMELHAS(FRETE).

***** AIRBAG MOTORISTA E PASSAGEIRO DEFLAGRADOS *****

VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:

**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO DANIFICADA;
CRASH BOX DIANTEIRO ESQUERDA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
PAINEL DIANTEIRO DANIFICADO;**

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9BD363ANN TYT25208



Foto do número do motor : 463579159533977



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Detalhe da Avaria




Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria

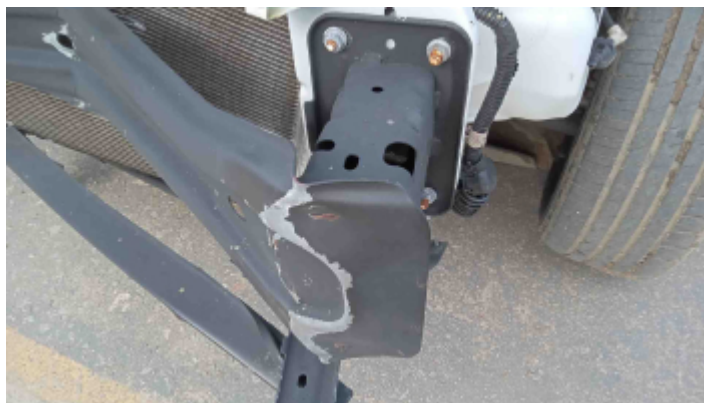

Detalhe da Avaria

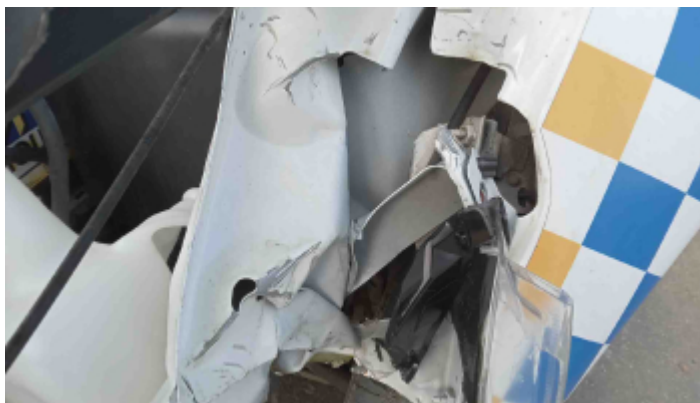

Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria

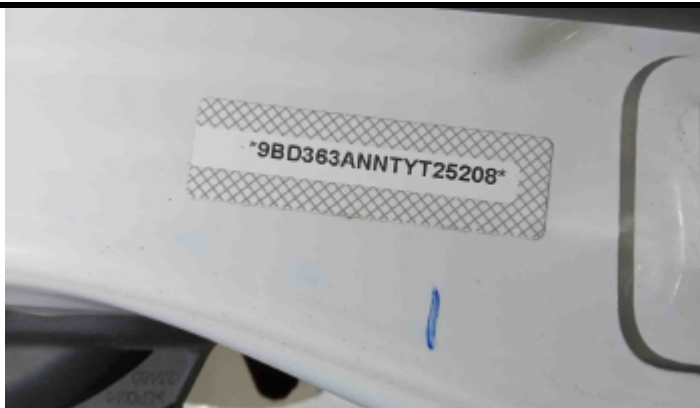


Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assoalho)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Freios ABS



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Direito



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Tampa do Porta Malas



Foto Avaria Vidro Pára-brisa

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.


Vinícius de S. Campos
RG: 47.243.534-9

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.