

Empresa: AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A **CNPJ:** 34.772.345/0001-85 **Telefone:** (11) 2538-8334

Data. Solicitação: 13/08/2025 **Data Vistoria:** 13/08/2025 **Data Baixa:** 14/08/2025

Cliente: **Local da vistoria:** HUB - CARBUY - RECIFE **Cidade:** RECIFE - PE

DADOS DO VEÍCULO

Placa:	Nº Chassi Observado:	Nº Chassi Bin:	Cod. Molicar: 05123417-8	Cod. Fipe:	Ano Fab.: 2018	Ano Modelo: 2019	Qtd Portas: 4
Cor: CINZA	Nº Motor Bin:	Nº Motor Observado:	Renavam:	Odômetro(KM): 295862	Tipo de Câmbio: NÃO VERIFICADO	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	
Motorização: 1.6	Modelo: VOYAGE	Versão do Veículo: 1.6 8v		Marca: VOLKSWAGEN	Tipo de Direção: ASSISTIDA		
Histórico do Leilão: NÃO POSSUI		Chassi Remarcado: NORMAL		Situação do Chassi: EM CIRCULACAO		Histórico de Sinistro: NÃO POSSUI	

COMENTÁRIOS

Veículo em estado regular de conservação; Pontos de riscos e amassados pela carroceria; Veiculo possui danos estruturais. Veiculo possui GNV instalado e NÃO regularizado na base BIM. Longarinas traseiras e assoalho do porta malas com perfurações devido a instalação do GNV. Para choque traseiro necessita troca, Tampa do porta malas necessita troca, Portas esquerdas amassadas, Caixa de ar esquerda amassada, Farol esquerda necessita troca, Capô amassado, Para choque dianteiro danificado, Portas lado direito com amassados e riscos, Lateral traseira direita amassada, caixa de ar direita amassada. Necessário revisão mecânica e elétrica; Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário trocar pneus, Chassi e motor dentro dos padrões do fabricante, Etiquetas ETAS e VIS dentro dos padrões do fabricante.



45º do lado direito (frente)



45º do lado esquerdo (frente)



45º do lado direito (traseira)



45º do lado esquerdo (traseira)




Dianteira




Traseira



Painel de instrumentos

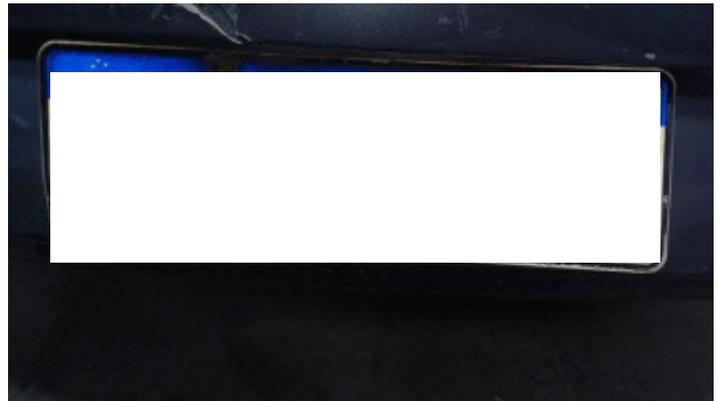

Placa traseira

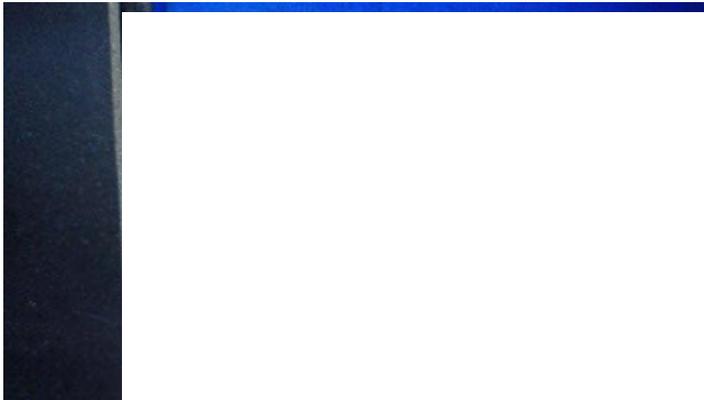

Lacre da placa/QR Code




Odômetro



Numeração chassi



Numero motor

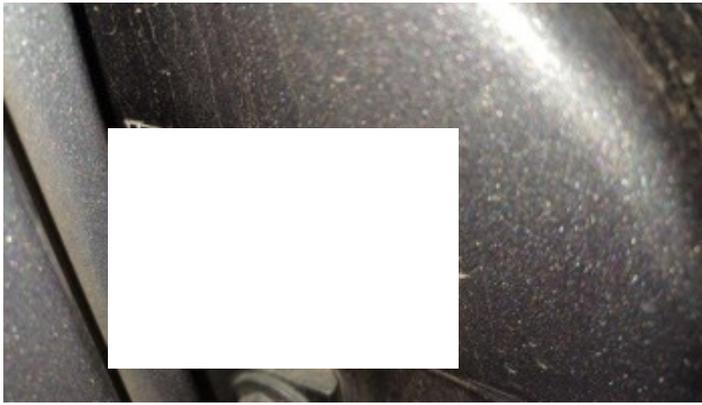

Etiqueta ETA (batente da porta)




Etiqueta ETA (compartimento do motor)



Gravação do vidro pára-brisa




Gravação vidro da porta dianteira esquerda

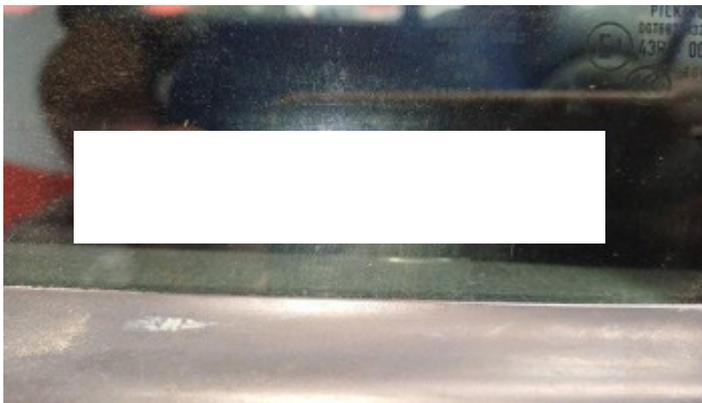

Gravação vidro da porta traseira esquerda



Gravação do vidro vigia

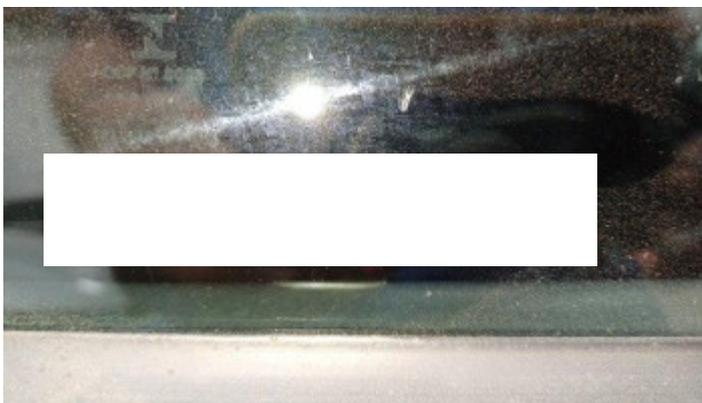

Gravação vidro da porta dianteira direita



Gravação vidro da porta traseira direita



Painel Dianteiro



Compartimento do Motor



Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Estrutura Longarina Direita



Estrutura Longarina Esquerda



Estrutura Longarina Traseira Direita



Estrutura Longarina Traseira Esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Estrutura Coluna Central Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Direita



Estrutura Coluna Central Direita



Estrutura Coluna Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Assoalho central



CAIXA DE AR DIREITA



Assoalho porta malas



CAIXA DE AR ESQUERDA



Caixa do Estepe



Painel Traseiro



Teto



Pneu Estepe



Roda do estepe



Macaco



Triângulo



Chave de roda



Pneu dianteiro esquerdo



Pneu traseiro esquerdo



Pneu dianteiro direito



Pneu traseiro direito



Tampa do porta malas



Para-choque traseiro



Para-lama dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



LANTERNA TRASEIRA DIREITA




Estofamento Dianteiro



Estofamento Traseiro



Revestimento do teto

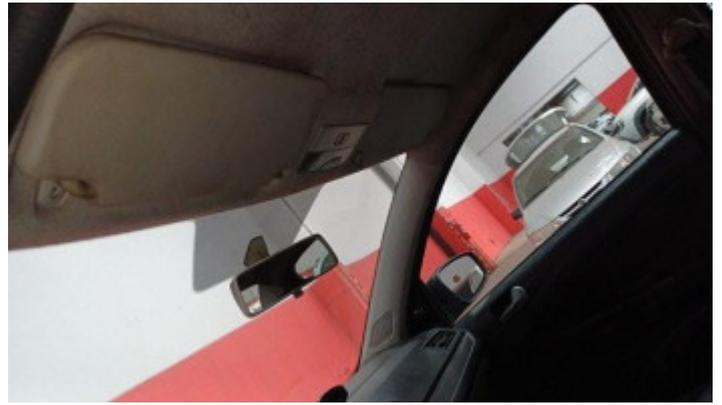

Para-sol



Revestimentos internos esquerdo



Tipo de chave



FOTO CAPÔ



Para-choque dianteiro



Porta dianteira direita



Porta traseira direita



Para-lama dianteiro direito



Revestimentos internos direito



Kit GNV (Cilindro de Gás)



Ar Condicionado



Direção Assistida



Freios ABS



Travas Elétricas



Vidros Elétricos



Airbag

TRASEIRA

Condição da Placa	Original	Gravação vidro traseiro (vigia)	Original
Possui Kit GNV?	Possui	Condição da longarina traseira direita	Danificada
Condição da longarina traseira esquerda	Danificada	Condição do assoalho	Danificado (furado)
Lanterna traseiro direito	Funcionando	Lanterna traseiro esquerdo	Funcionando
Limpador traseiro	Não possui	Condição do para-choque traseiro	Necessita de Troca
Condição do Pneu estepe	Necessita de Troca	Porta malas	Necessita de Troca
Escapamento	Possui	Possui chave de roda?	Possui
Possui macaco?	Possui	Conservação roda estepe	Sem Danos Aparentes
Possui triangulo?	Possui	Condição do assoalho porta mala	Sem Danos Aparentes

LADO ESQUERDO

Gravação vidro da porta dianteira esquerda	Original	Gravação vidro da porta traseira esquerda	Original
Condição da coluna dianteira esquerda	Original	Condição da coluna central esquerda	Original
Condição da coluna traseira esquerda	Original	Caixa de Ar (lado esquerdo)	Danificada
Condição do odômetro	Sem danos aparentes	Condição do Painel de Instrumentos	Sem danos aparentes
Condição Lateral Dianteira Esquerda	Sem Danos Aparentes	Condição Lateral Traseira Esquerda	Sem Danos Aparentes
O teto possui danos?	Sem Danos Aparentes	Condição do Para-Sol	Possui
Vidros elétricos dianteiros	Funcionando	Vidros elétricos traseiros	Não possui
Conservação encosto de cabeça dianteiro	Bom	Conservação encosto de cabeça traseiro	Bom
Tipo de estofamento	Tecido	Para-lama dianteiro esquerdo	Danificado reparável
Porta dianteira esquerda	Danificado reparável	Porta traseira esquerda	Danificado reparável
Possui chave?	Possui	Qual tipo de chave?	Simplex
Veículo liga?	Liga	Possui chave reserva?	Não possui
Cambio engata?	Engata	Condição do Assoalho	Sem Danos Aparentes
Revestimento interno do teto	Bom	Conservação revestimentos internos esquerdo	Bom
Conservação carpete	Bom	Cinto de segurança	Possui

Estado do air bag	Não deflagrado	Pneu dianteiro esquerdo	Meia-vida
Pneu traseiro esquerdo	Meia-vida	Calotas	Possui
Tipo de roda	Roda de ferro		

DIANTEIRA

Gravação vidro dianteiro (Para-brisa)	Original	Condição da longarina dianteira direita	Original
Condição da longarina dianteira esquerda	Original	Condição torre do amortecedor lado direito	Original
Condição torre do amortecedor lado esquerdo	Original	Condição Painel corta fogo	Original
ETA Compartimento do motor	Original	Condição da Bateria	Sem danos aparentes
Condição do Capô	Danificado reparável	Farol de neblina esquerdo	Não possui
Farol de neblina direito	Não possui	Grade dianteira	Sem Danos Aparentes
Farol alto dianteiro direito	Funcionando	Farol alto dianteiro esquerdo	Funcionando
Limpador para-brisa	Possui	Condição do para-choque dianteiro	Danificado reparável
Freio ABS	Possui	Lanterna dianteiro esquerdo	Funcionando
Lanterna dianteiro direito	Funcionando		

LADO DIREITO

ETA Batente da porta	Original	ETA Assoalho	Ausente
Gravação vidro da porta dianteira direita	Original	Gravação vidro da porta traseira direita	Original
Condição da coluna dianteira direita	Original	Condição da coluna central direita	Original
Condição da coluna traseira direita	Original	Caixa de Ar (lado direito)	Danificada
Condição Lateral Dianteira Direita	Sem Danos Aparentes	Condição Lateral Traseira Direita	Danificado
Para-lama dianteiro direito	Danificado reparável	Porta dianteira direita	Danificado reparável
Porta traseira direita	Danificado reparável	Estado geral da funilaria	Bom
Conservação revestimentos internos direito	Bom	Pneu dianteiro direito	Meia-vida
Pneu traseiro direito	Meia-vida		

AGREGADOS

Condição da numeração do Chassi	Original	Condição da numeração do Motor	Original
---------------------------------	----------	--------------------------------	----------

ACESSÓRIOS			
Kit GNV (Cilindro de Gás)	Possui	Ar Condicionado	Possui
Direção Assistida	Possui	Freios ABS	Possui
Travas Elétricas	Possui	Vidros Elétricos	Possui
Airbag	Possui		



Avaria Pára-Choque Traseiro



Avaria Tampa do Porta Malas



Avaria Assoalho do Porta Malas



Avaria Longarina Traseira Direita



Avaria Longarina Traseira Esquerda



Avaria Banco Dianteiro Esquerdo



Avaria Pára-Lama Esquerdo



Avaria Retrovisor Esquerdo



Avaria Porta Esquerda Dianteira



Avaria Porta Esquerda Traseira



Avaria Farol Esquerdo



Avaria Capô



Avaria Pára-Choque Dianteiro



Avaria Pára-Lama Direito



Avaria Porta Direita Dianteira



Avaria Porta Direita Traseira

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.

Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.